

中央生态环境保护督察群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表

(第 23 批)

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
1	D3NM202506190007	巴彦淖尔市磴口县沙金陶亥苏木巴音乌拉嘎查，2024 年开始有自驾车辆破坏西尼乌苏小队神水沟附近度阴山旅游区的牧民草场，哈日嘎纳沟和神水沟的水被过往车辆污染，路面被破坏。	巴彦淖尔市磴口县	群众身边的生态环境问题	经查，该问题属实。 1. 关于“巴彦淖尔市磴口县沙金陶亥苏木巴音乌拉嘎查，2024 年开始有自驾车辆破坏西尼乌苏小队神水沟附近渡阴山旅游区的牧民草场”问题，反映事项中提到的沙金陶亥苏木准确名称应为沙金套海苏木，西尼乌苏小队只是牧民的一种民间称呼，应为巴音乌拉第一独贵龙（小队）。经磴口县组织相关部门调查核实，神水沟和哈日嘎纳沟均位于磴口县沙金套海苏木巴音乌拉嘎查，是“渡·阴山”自驾穿越路线的组成部分。2024 年开始，陆续有部分自驾爱好者在两条沟里自驾穿越。通过实地查看和走访周边牧民，自驾车辆行驶范围都是当地牧民日常出行形成的自然砂石道路，正常行驶不占压牧民草场，但存在个别车主擅自驾车进入牧民草场的情况。 2. 关于“哈日嘎纳沟和神水沟的路面被破坏”问题，经现场核实，神水沟和哈日嘎纳沟的路面属于周边牧民出行自然形成的出行便道。2024 年以来，由于自驾进沟车辆增多以及山洪等自然灾害的影响，沟内路面出现部分破坏情况，2025 年 5 月 16 日，相关部门对路面进行了修复。 3. 关于“哈日嘎纳沟和神水沟的水被过往车辆污染”问题，经现场核实，哈日嘎纳沟和神水沟存在地表径流，车辆行驶路线有跨越地表径流的情况，会对地表径流水质产生一定的影响。磴口县政府在举报人所反映区域随机抽取了 2 个点位的地表径流水样，进行了化验。经检测，主要水质指标符合地表水Ⅲ类标准。	属实	加强日常监管和巡查。	磴口县将加大宣传，强化监管，引导驶入山沟自驾车辆严格遵守《中华人民共和国草原法》，严禁破坏草场、驶入非指定区域碾压山体植被等行为。同时，加大路面养护力度，保证群众出行安全和畅通。	已办结	无

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
2	X3NM202506190050	巴彦淖尔市临河区农丰村五社附近存在一个化肥厂，此厂十多年来排放刺激性气味，影响居民正常生活。	巴彦淖尔市临河区	群众身边的生态环境问题	经查，该问题属实。 经核查，举报人反映的农丰村五社附近化肥厂实为巴彦淖尔市德源肥业有限公司（以下简称德源肥业），该公司成立于 2008 年，利用联邦制药产生的废菌渣进行有机肥生产，生产工艺采用高温喷浆造粒，废菌渣在烘干过程中会产生异味。 2012 年至今，德源肥业环保设施历经四次升级改造，总投资约 1.2 亿元。按照排污许可证相关要求，企业应对生产线排口和厂界无组织废气每半年进行一次监测。德源肥业实为每季度进行一次监测。近三年监督性监测和自行监测结果显示，德源肥业废气污染物全部达标排放。接到信访件后，巴彦淖尔市生态环境局临河区分局责成德源肥业于 2025 年 6 月 20 日委托内蒙古新众辉环境检测有限公司，对废气再次进行监测，污染物全部达标排放，但仍有异味。 德源肥业目前正在实施第四次环保设施升级改造，工程包括：一是对现有生产车间实施密闭改造；二是在原有废气处理设施末端再加装 RTO/IEG 蓄热式氧化炉装置；三是对现有煮料车间进行改造，面积扩大至 4000 平方米，同时加装负压系统将臭气抽至 RTO/IEG 焚烧装置进行焚烧。技改后废气处理工艺为：旋风除尘→文丘里洗涤→二级湿电除尘→RTO/IEG 焚烧装置，技改工程已完工，将于 2025 年 6 月底前投入运行，投运后生产线和煮料车间的废气全部进入 RTO/IEG 蓄热式氧化炉装置进行处理，异味将得到改善。	属实	加强管理，做好群众沟通解释工作。	加强监管，确保废气治理设施正常运行，进一步减轻异味扰民。	阶段性办结	无

序号	受理 编号	交办问题基本情况	行政 区域	问题 类型	调查核实情况	是否 属实	办结 目标	处理和整改情况	是否 办结	责任人被 处理情况
3	X3NM202506190055	乌拉特前旗新安信发矿业有限公司点勒斯特铁矿在位于巴彦淖尔市乌拉特前旗额尔登布拉格苏木巴音温都嘎查乌布浪沟信发矿业采区干选厂上面（铁矿采区）C1C2C3 洞口处,非法在牧民住房东南的河槽内倾倒大量废石,且粉尘污染、噪音污染,排放爆炸气味,严重影响居民生活。	巴彦淖尔市乌拉特前旗	群众身边的生态环境问题	经查,该问题属实。 1.关于“乌拉特前旗新安信发矿业有限公司点勒斯特铁矿在位于巴彦淖尔市乌拉特前旗额尔登布拉格苏木巴音温都嘎查乌布浪沟信发矿业采区干选厂上面（铁矿采区）C1C2C3 洞口处,非法在牧民住房东南的河槽内倾倒大量废石”问题。 经核查,乌拉特前旗新安信发矿业有限公司点勒斯特太沟铁矿（采矿证有效期至2028年1月12日）共有3个采区（举报人反映的问题位于3采区），开采方式为地采,属于基建矿山,共有三个洞口（即1号平硐、2号平硐、3号回风井），设有废石堆场一处。该矿山企业各项手续齐全。 经实地查看,该矿区设置的废石堆场位于河道管理范围外,废石堆场河道边建有浆砌石挡洪墙。由于企业建设中产生的废石没有及时拉运清理,漫过挡洪墙滑入河道内。经现场测量,侵占河道长度约为85米、平均宽度约为3米,侵占河道面积约为255平方米,废石量约为640立方米左右。 2.关于举报人反映“粉尘污染、噪音污染,排放爆炸气味,严重影响居民生活”问题。 经6月20日现场核查,该矿区采用地下开采方式,矿区与周边农户直线距离约500米。查阅该企业2025年4月份委托第三方有资质机构对点勒斯特太沟矿区废石堆场的日常《检测报告》,矿区颗粒物最大浓度为0.279毫克/立方米,符合《大气污染物综合排放标准》表2标准（限值:1.0毫克/立方米）;噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准〔限值:昼间厂界噪声为60dB（A）〕。但企业在井下爆破和凿岩过程中会产生一定粉尘和噪声,通过机械通风排除的方式排至地表,检测结果虽然达标,但仍有一定影响。企业井下爆破采用人工装填炸药方式,用雷管和导火索或导爆索起爆,爆破产生的气味,经井下通风系统排至地面。	属实	违法行为查处到位,同时加强日常监督管理,回应群众关切。	1.乌拉特前旗水利局于6月20日对该企业侵占河道行为进行了立案调查,向企业下达了《责令改正违法行为通知书》,要求企业对侵占河道的废石立即进行拉运清理,6月21日已完成清理。乌拉特前旗水利局正在对该企业相关违法行为进行查处。 2.6月20日巴彦淖尔市生态环境局乌拉特前旗分局委托第三方有资质机构对举报人反映位置的粉尘、噪音进行检测,待检测报告出具后,进一步核实认定企业是否存在超标排放等行为。 3.巴彦淖尔市生态环境局乌拉特前旗分局要求企业严格按照环评要求落实相关污染防治措施,井下出矿时加大喷雾洒水,定期对巷道壁清洗,抑制粉尘飞扬;爆破时采取隔音措施,选择环保型炸药,控制噪声问题,减少爆炸气味影响。	阶段性办结	无